



变压器变比测试仪

用户手册

重要提示

仪器在不使用的情况下，请及时关闭电源！

如果长期不使用仪器，请定期进行充、放电，
电池应至少每月充、放电一次。

严禁亏电使用，亏电将严重缩短电池寿命，
甚至使电池报废，当仪器欠电时，应马上关闭
电源，进行充电。避免因电池放电时间过长而
导致电池失效。

充电灯：充电器上的充电灯在充电过程中亮
红色；充电完成后亮绿色。

用户不得私自拆卸仪器并更换电池，仪器或
电池故障时请返厂处理。

目录

1 简介	1
2 包装内容	1
3 功能特点	2
4 技术指标	3
5 调整腕带	4
6 对电池充电	4
7 倾斜手持式测试仪	5
8 产品外观	6
9 操作使用说明	9
10 注意事项	20

1 简介

手持式变压器变比测试仪是一款创新型产品，产品体积小巧，手持式操作，更加轻便，便于携带。

产品主要应用于变压器的变比组别测试，PT、CT 的变比极性测试，测试速度快、准确度高。

2 包装内容

收到货运包装箱后，打开包装箱并检查是否有损坏。

如果货运包装箱已损坏，或衬垫材料有压痕，请通知货运公司和离您最近的销售处。

请检查您是否在手持式变比包装中收到下列物品：

√1 台手持式测试仪

√1 套测试线（红、黑各一组）

-
- √1 个充电器
 - √1 个腕带（连接到手持式测试仪）
 - √1 份印刷版用户手册
 - √1 份合格证及出厂测试报告
- 选配：
- √1 个外置打印机（附打印连接线）

3 功能特点

- ◆ 锂电池供电或者 220V 交流供电自适应，一次充电，可连续进行 100 台以上变压器变比组别测试，测试过程简单、方便。
- ◆ 具有盲测功能，即在不知道高低压联结方式时进行变比、组别测试。
- ◆ 在常规变压器、Z 型变压器、PT 试品测试的基础上增加了 CT 变比极性测试功能，应用领域更广。
- ◆ 量程宽、精度高，变比测量范围可

达 10000，且最高值 10000 时测试精度保证 0.3%。

- ◆ 具有反接保护、输出短路保护等完善的保护功能。
- ◆ 5.6 寸超大工业级高亮度彩色液晶屏，在强阳光下显示依然清晰可见。
- ◆ 配备外置式打印机，便于数据打印。
- ◆ 具有本机存储和优盘存储，方便数据保存。

4 技术指标

量 程	0.9 ~ 10000
准 确 度	$\pm (\text{读数} \times 0.1\% + 2 \text{ 字})$ (小于等于 500)
	$\pm (\text{读数} \times 0.2\% + 2 \text{ 字})$ (大于 500 小于等于 3000)
	$\pm (\text{读数} \times 0.3\% + 2 \text{ 字})$ (大于 3000)
分 辨 率	0.9 ~ 9.9999 (0.0001)
	10 ~ 99.999 (0.001)
	100 ~ 999.99 (0.01)
	1000 ~ 9999.9 (0.1)
	10000 及以上 (1)
工 作 电 源	内置电池或外置充电器，充电器使用条件：输入 100~240VAC, 50/60Hz
充 电 时 间	约 2 小时
仪 器 重 量	1.7Kg
仪 器 体 积	246mm(长) × 156mm(宽) × 62mm(高)
使 用 温 度	-10℃ ~ 50℃
相 对 湿 度	≤ 90%，不结露

5 调整腕带

为了更好地抓握，可剥开带子，调整粘扣带，如下图所示。



6 对电池充电

在首次使用手持式仪器之前或长时间存放之后或电池电量低时，请使用其随附的充电器对电池至少充电 2 小时，并且

充电时可继续使用手持式测试仪。电池完全充满后，充电器指示灯由红色变为持续绿色。

7 倾斜手持式测试仪

为了在操作期间方便拿取仪器或露出侧面接口，可使手持式测试仪倾斜，如下图所示。



抬起倾斜座
并向外拉

8 产品外观

顶视图



前视图



侧视图



功能模块	说明
高压测试端	黄、绿、红 3 色接线座，分别对应 A、B、C 三相，和红色测试线带弹棒侧对应连接，测试线另一端有黄、绿、红 3 色测试钳，对应接被测变压器高压侧的 A、B、C 三相；单相测试时接黄、绿测试线。
低压测试端	黄、绿、红 3 色接线座，分别对应 a、b、c 三相，和黑色测试线带弹棒侧对应连接，测试线另一

	端有黄、绿、红 3 色测试钳，对应接被测变压器低压侧的 a、b、c 三相；单相测试时接黄、绿测试线。
显示屏	5.6 寸超大工业级高亮度彩色液晶屏，显示操作菜单和测试结果。
按键	操作仪器用。“↑↓”为“上下”键，选择移动或修改数据；“←→”为“左右”键，选择移动或修改数据；“确认”键，确认当前操作；“取消”键，放弃当前操作。
功能模块	说明
电源开关	整机电源开关，开机时拨到开位置，关机时拨到关位置。
RS232 接口	连接外置打印机。
充电接口	使用仪器专用充电器进行充电。
USB 接口	外接优盘用，用来存储测试数据，

	请使用 FAT 或 FAT32 格式的 U 盘； 在存储过程中，严禁拔出优盘。
--	--

9 操作使用说明

◆ 单相变压器或单相 PT 测试接线

高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的高压端；低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。

◆ 单相 CT 测试接线

高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧；低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。

◆ 三相变压器测试接线

高压测试端红色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的 A、B、C 相；低压测试端黑色测试线的黄、

绿、红测试钳接被测试品低压端的 a、b、c 相。

◆ **智能电量管理**

仪器在长时间未操作时，自动调暗液晶背光，以节省电量；仪器带低电量充电提示功能、过放保护功能；仪器电量低时可插充电器充电，并可在充电过程中正常使用仪器。

◆ **打印机使用说明**


打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后，正常时指示灯为常亮，缺纸时指示灯闪烁。按一次按键，打印机走纸。

打印机换纸：扣出旋转扳手，打开纸仓盖；把打印纸装入，并拉出一截(超出一点撕纸牙齿)，注意把纸放整齐，纸的方向为有药液一面(光滑

面)向上；合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头，并把旋转扳手推入复位。

◆ **使用操作**

所有测试线接好以后，打开电源开关，仪器初始化后进入“主菜单”屏，如下图所示。

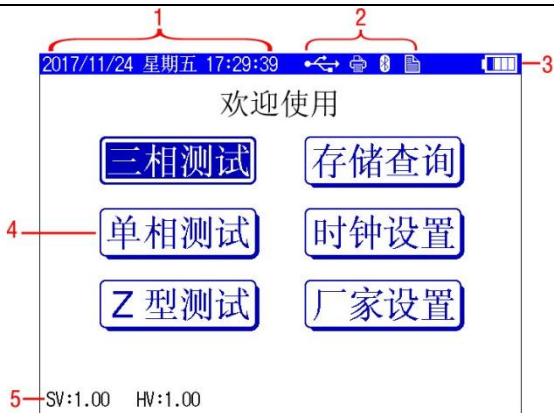

编号	说明
1	显示日期时间。
2	显示外设和当前操作状态。
	插入优盘时显示此图标。
	插入打印机时显示此图标。
	有蓝牙设备连接时显示此图标。

	进行存储信息查询时显示此图标。
编号	说明
3	仪器电量显示，电量低时此图标闪烁。
4	仪器主菜单操作区，通过方向键选择相应功能，按“确认”键进入相应功能菜单。
三相测试	针对三相变压器进行变比、组别测试。
单相测试	针对单相 PT、单相变压器、单相 CT 进行变比、极性测试。
Z 型测试	专门针对 Z 型变压器进行变比、组别测试。
存储查询	查询测试过程中保存的各组数据；在存储查询屏可以进行数据打印、转存优盘等操作。
时钟设置	设置仪器的日期、时间。

厂家设置	需要密码操作，不对用户开放。
5	SV: 显示仪器当前的软件版本号; HV: 显示仪器当前的硬件版本号。

针对 **三相测试** 功能及操作进行详细说明,其它功能及操作可参考此部分说明。

- 正常测试: 已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压联结方式后进行测试。
- 盲测功能: 在不知道高、低压联结方式及组别时可以准确测出变比和组别。

以**盲测功能**为例进行说明,进入“盲测功能参数设置”屏,如下图。



编号	说明
1	一级操作目录，通过“上下”键选择这些功能，当这些功能被选定后，按“左右”键选择对应功能的参数。  小提示：光标在一级操作目录下，可按“确认”键将光标快速跳转到 开始测量 按钮，可快速启动测量。

试品编号	设置本次试验的试品编号。
额定高压	设置所测试品的额定高、低电压值。
额定低压	高、低电压值可以按实际电压值输入，也可以根据实际情况按实际比例关系输入。
分接	注意 只有额定高、低电压值、分接间距、额定分接位输入正确后，测试结果才可以正确计算出当前分接档位值和误差值。 设置所测试品的分接间距和额定分接位，对于没有分接位的试品，额定分接位输入 00 或 01 即可。
联结组别	设置所测试品的联结方式和联结组别。 注意 当用户选择已知的联结方式
编号	说明
联结组别	后，仪器测量与显示按用户输入为

测量方式



准，当用户选择“未知”后，由仪器自动判断联结方式，如果高、低压侧的联结方式都选择“未知”时，测量结果不显示联结方式。对于联结组别，用户可按实际情况进行选择，如果联结组别未知，可选“自动”，由仪器自动判断联结组别，在“盲测功能”菜单里，联结组别固定为“自动”，不可改动。

选择不同的测量方式。

三相变比：根据设定的高、低压联结方式和联结组别，三相同时测量变比。

组别测试：只测量联结组别。

三相 AB、三相 BC、三相 CA：根据设定的高、低压联结方式和联结组别，只针对所选相进行变比测量。

	小提示：此功能方便只针对某一相进行测量、检测，节约时间。
2	二级操作目录，对应一级操作目录的
编号	说明
2	设置参数，通过“上下”键修改参数。  小提示：光标在二级操作目录下，可按“确认”或“取消”键将光标快速跳转到一级操作目录。
3	对所选功能的解释说明。
4	光标在此处时，按“确认”键启动测量。

在测试过程中，仪器如果检测到短路、高低压反接故障时，弹出故障提示框报警，并停止测量。

“三相变比测试结果”屏如下图。



编号	说明
1	对应的测试相别。
2	对应的实测变比值。
3	仪器自动计算的误差值。
4	实测的高、低压联结方式和组别。
5	实测的当前分接位。
6	菜单选择区域。

继续测量

按“左右”键移动光标选择相应功能，按“确认”键执行当前所选功能，按“取消”键返回上一屏。

打印数据

继续进行变比测量。

将当前的测试结果通过连接外置打印机打印。

保存数据

将当前的测试结果保存到本机或保存到外接优盘。



小提示：保存到优盘的数据为 **WORD** 格式，可直接用 **OFFICE** 打开进行编辑或打印。

10 注意事项

- ◆ 对于具有多个分接位的变压器，输入额定高、低压电压值、分接间距、额定档位，是为了使测试结果可以自动计算出误差值，以及分接开关所处的分接位。

- ◆ 有载分接开关 19 档的变压器，若 9、10、11 分接是同一个值，仪器输入额定分接位时应输入 9，此时 12 分接位以后，仪器显示分接位置比实际位置小 2。
- ◆ 本仪器分接位置的设置按高压侧调压设计，是假设 1 分接为最高电压挡位，如果电压反向设计或分接开关在低压侧的变压器，显示分接位置和实际分接位置倒置。
- ◆ 三相变压器铭牌上的变比是指不同电压绕组的线电压之比，因此，不同接线方式的变压器，其变比与匝数比有如下关系：一次、二次侧接线相同的三相变压器的电压比等于匝数比；一次侧、二次侧接线不同时，Y--d 接线的匝比值等于变比值除以 $\sqrt{3}$ ，

D--y 接线的匝比值等于变比值乘以 $\sqrt{3}$ 。